

Avantisファームウェアのアップデート手順およびアップデートに関する重要な注意事項については、www.allen-heath.comを参照してください。

V1.03 2020年4月

メンテナンスリリース

修正:

- ID1619 DXエキスパンダーがSLink経由で自動的に更新されない
- ID1610 内部ファン速度管理の改善
- ID1607/1605 USB 再生システムの修正
- ID1624 I/O画面でFXユニットを再パッチすると、ソフトウェアがクラッシュすることがある
- ID1630 SLinkを介した挿入時に誤ったりターンレベルが表示されることがある
- ID1631/1629 チャンネルロータリーのゲインコントロールの修正
- ID200/1553 イベントログでの一部の内部エラーの解決

その他いくつかの小さい修正と改良

既知の問題

- ID1635 特定の状況で、キューリストからシーンをリコールしても機能しない
- ID0893 特定の状況で、ファームウェアを更新しようとする時、タッチスクリーンがアンパサンド画面でフリーズすることがある
- ID1031 切断されたIPコントローラーが接続リストから削除されるまで、数秒ごとにコントロールとメータリングがフリーズする可能性がある
- ID1131 複数のページを表示している場合は、ステレオ入力の作成に時間がかかることがある
- ID1354 AB 168/AR 84がAR 2412に接続されていて切断された場合は、AR 2412を再接続してAB 168/AR 84の接続を再確立する必要がある
- ID1394 レコーディングを内部ストレージからUSBストレージに移動すると、ミキサーが約60秒間フリーズすることがある

V1.02 2020年2月

メンテナンスリリース

改善点:

- 2番目のPAFLバスを追加
- プロセッシングとルーティングメニューオプションのラッチ
- モノラルメインメーターの追加
- バンクビューにハードウェア挿入アイコンを追加

修正:

- ID0207 ネームブロックでAMMメーターが機能しない

- ID0694 MainがNoneに変更されたMix構成の変更後、入力レベルがInput to Matrixセンドレベルで上書きされる可能性がある
- ID0989 メータリングソースポイントの選択は、メーターページのメーターにのみ影響し、チャンネルストリップメーターには影響しない
- ID1070 DCAミックスに割り当てられたソフトキーを2回押しても、アクティブなMixがメインに戻らない
- ID1186 メインをステレオマトリックスに送る場合、メインセンドパンコントロールはメインバランスに影響し、センドパンには影響しない
- ID1420 オプションボタンを押してもルーティング画面に一部のダイレクトアウトオプションが表示されない
- ID1449 シーンセーフシステムの出力パッチベイオプションでは、USBオーディオのパッチは安全でない
- ID1490 状況によっては、シーンリコール後にミキサーがクラッシュすることがある
- ID1493/1509/1528 ショーのリコール後、タッチスクリーンがフリーズまたはクラッシュする可能性がある
- ID1500 Mix Configの変更後、タッチスクリーンがフリーズすることがある
- ID1550/1565/1586/1592 センドモードでのチャンネルストリップロータリーの動作改善
- ID1581 入力ステレオ構成の変更後、タッチスクリーンが再起動することがある
その他いくつかの小さい修正と改良

V1.01 2020年1月

メンテナンスリリース

修正:

- ID1433 現在のショーと異なるMix構成のショーをリコールすると、タッチスクリーンがフリーズすることがある
- ID1440 IOを表示するようにネームブロックが設定されていて、IOが割り当てられていないストリップが選択された場合、内部エラーが正しく表示されない
- ID1419 ステレオチャンネルを選択した後にモノラルチャンネルを選択すると、内部エラーが正しく表示されない

V1.00 2019年12月

Avantisファームウェアの最初のパブリックリリースです。