

- ① dLiveファームウェアの更新方法と更新に関する重要な注意事項については、[www.allen-heath.com](http://www.allen-heath.com)を参照してください。
- ① ファームウェアV1.83以降からV1.81以下にダウングレードする場合は、まずファームウェアV1.82をインストールしてから、それ以前のバージョンをインストールしてください。

**V1.86** 2020年9月

## メンテナンスリリース

## 新機能

- gigaACEカードを介したGX4816のサポート。
- ShureAxient Digital、QLX-DおよびULX-Dハードウェアの最新リビジョンのサポート。

## 修正

- ID6909 DX 32に装着され、DXハブを介して接続されたデジタルAESカードでは、プリアンプコントロールが誤って表示されていました。

## 既知の問題

- ID6928 GX 4816のDX 2ソケットへのMEパーソナルミキシングシステムの接続はサポートされていません。
- ID6380 DirectorのSIPソフトキーが機能しません。
- ID6549 ソフトロータリーは、+ 10dBを超えるMCA調整済みセンドレベル値を表示しません。
- ID6623 PAFLディレイはミキサー設定変更後にリセットされます。

**V1.85** 2020年4月

## メンテナンスリリース

## 修正

- ID6616 ファームウェアの更新プロセスで、MixRackへの接続に失敗することがありました。
- ID6807 まれに、イベントログによってサーフェスが切断され、MixRackの再起動が必要になることがありました。
- ID6836 C 1500サーフェスの電源管理が改善されました。
- ID6837 ファームウェアのバージョンが異なるフェーダー交換パーツを使用すると、問題が発生する可能性があります。
- ID6841 5.1メイン・モードのLCRオプションがDirectorに表示されませんでした。