

- ① dLiveファームウェアの更新方法と更新に関する重要な注意事項については、[www.allen-heath.com](http://www.allen-heath.com) を参照してください。
- ① ファームウェアV1.83以降からV1.81以下にダウングレードする場合は、まずファームウェアV1.82をインストールしてから、それ以前のバージョンをインストールしてください。

**V1.87** 2021年1月

## メンテナンスリリース

**修正**

- ID6559 長時間使用しているコンソールのメモリー使用量が改善されました。
- IPC-20 IPコントローラの設定が間違っていると、Surfaceが断続的にフリーズすることがありました。
- ID6935 GX 4816のゲインコントロールの不一致を修正しました。

**既存の問題**

- ID6928 GX 4816のDX 2ソケットへのME/パーソナルミキシングシステムの接続はサポートされていません。
- ID6380 DirectorのSIPソフトキーが機能しません。
- ID6549 ソフトロータリーは、+ 10dBを超えるMCA調整済みセンドレベル値を表示しません。
- ID6623 PAFLディレイはミキサー設定変更後にリセットされます。

**V1.86** 2020年9月

## メンテナンスリリース

**新機能**

- gigaACEカードを介したGX4816のサポート。
- ShureAxient Digital、QLX-DおよびULX-Dハードウェアの最新リビジョンのサポート。

**修正**

- ID6909 DX 32に装着され、DXハブを介して接続されたデジタルAESカードでは、プリ アンプコントロールが誤って表示されていました。